


Guide d'installation de l'écran tactile DFR0506 suite aux mises à jour Windows.




Les mises à jour successives de Windows installent un driver nommé Better_USB_HS situé dans l'arborescence LibUSB-Win32 Devices du gestionnaire de périphériques rendant inopérant la partie tactile de l'afficheur sous Windows 10.

Pour résoudre ce problème, une fois l'écran raccordé, il suffit de forcer l'installation d'un autre driver :


Ouvrir le gestionnaire de périphériques de Windows :

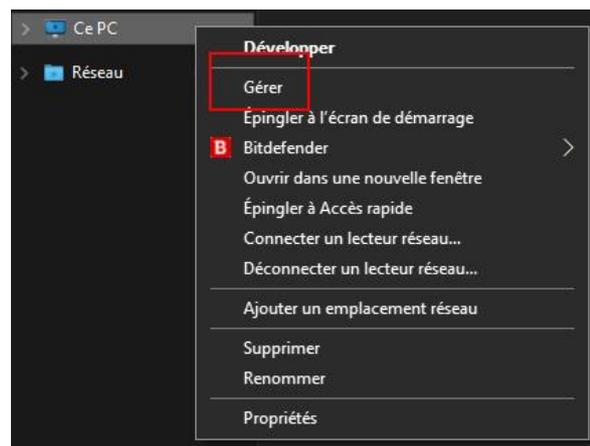


Recherchez « libusb-win32 devices », effectuez un clic droit sur Better_USB_HS et cliquez sur « Mettre à jour le pilote ».

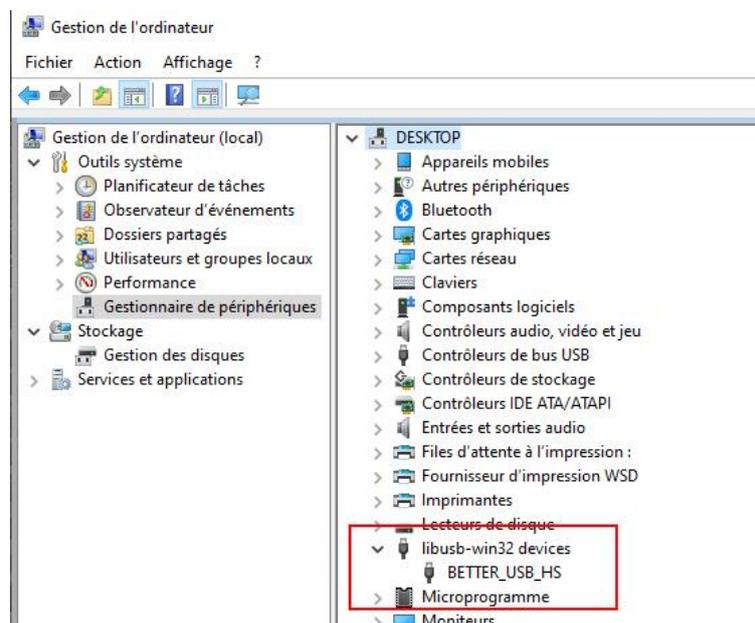


Sélectionnez ensuite « Parcourir mon poste de travail ».

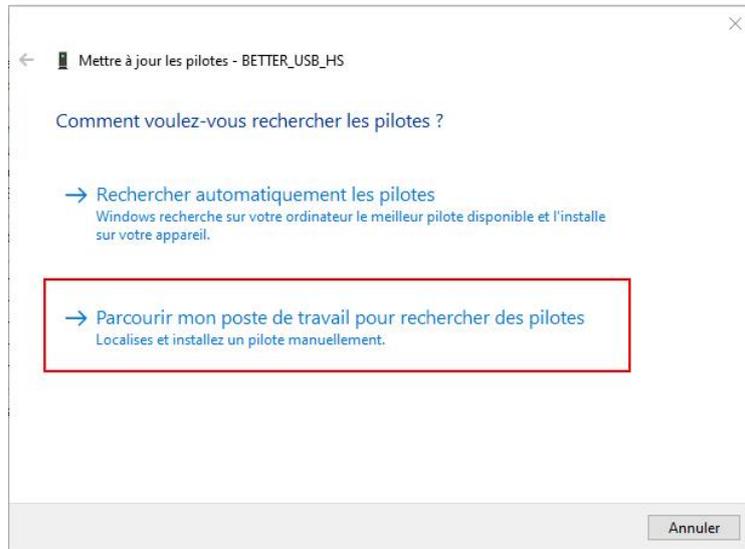

Ensuite sélectionnez « Choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur » et cliquez sur suivant.

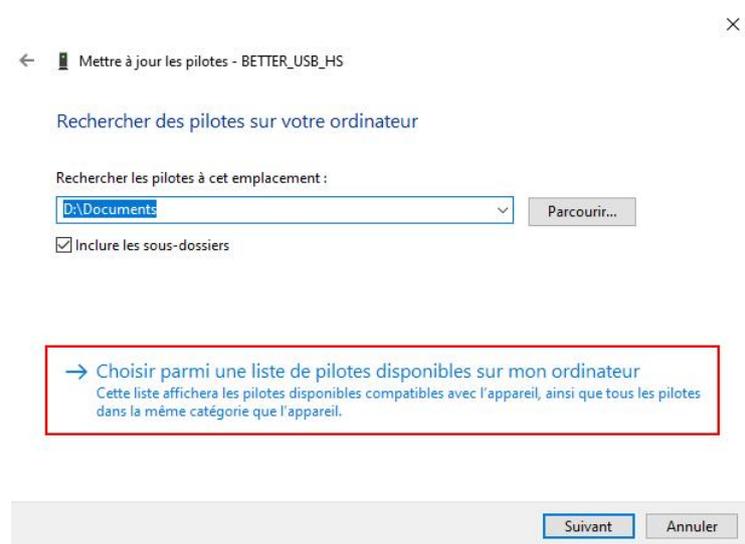

Sélectionnez le pilote « Périphérique d'entrée USB » et cliquez sur suivant.

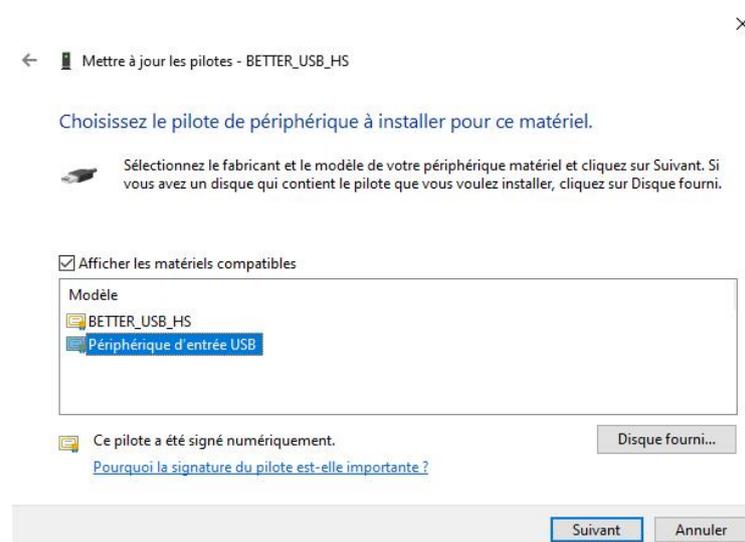

Windows a mis à jour vos pilotes

L'installation est terminée, vous pouvez utiliser la partie tactile.

Windows a terminé l'installation des pilotes pour cet appareil :



Périphérique d'entrée USB

GO TRONIC
ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr