

NOMENCLATURE


R1 : 220 Ω (rouge/rouge/marron)
 R2 : 15K Ω (marron/vert/orange)
 RA : ajustable 470K Ω
 C1 : 100nF (noté 100n ou .1 ou 104)
 C2 : 2.2 μ F
 C3 : 150 μ F
 D1 à D10 : diode 1N4148
 DL1 à DL6 : diode LED
 IC1 : circuit intégré 4017
 IC2 : circuit intégré 4093
 1 support CI 14 pattes, 1 support CI 16 pattes, cosses à souder, soudure, circuit imprimé SK104.

CHENILLARD K 2000

- AL: 9 à 12V
 - 6 LED aller-retour
 - Vitesse réglable

SK 104

SCHEMA THEORIQUE

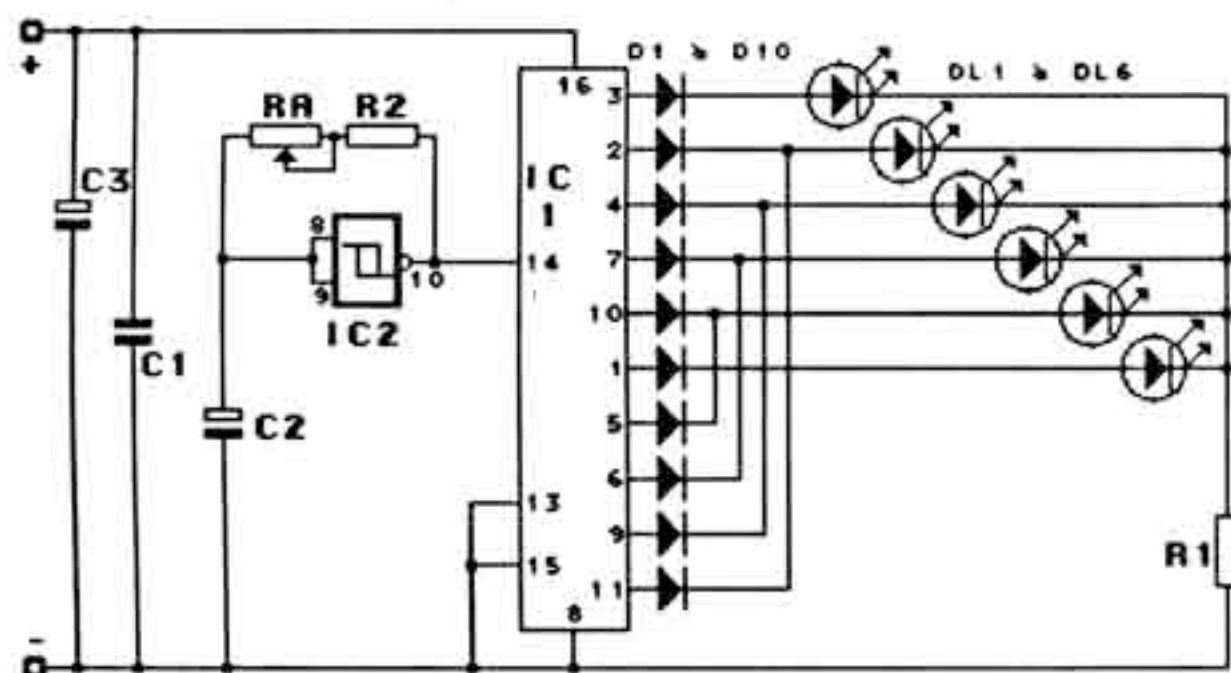

MISE EN ROUTE

Contrôlez une dernière fois votre câblage et vérifiez les soudures. Une mauvaise soudure = une panne. Enfichez les circuits intégrés dans leur support (un point, un trait ou une encoche indique le sens) et branchez aux points "+" et "-", une tension d'alimentation continue de 9 à 12V en respectant la polarité. Le chenillard doit fonctionner dès la mise sous tension.

L'ajustable RA règle la vitesse.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE RÉALISATION

RÉALISATION PRATIQUE

Le dessin des composants étant imprimé sur le circuit, le câblage ne comporte de difficultés particulières. Pour certains composants, des trous supplémentaires ont été prévus pour implanter différents modèles.

Câblez les diodes (un trait indique le sens) ; les résistances ; les supports CI (un point ou une encoche indique le sens) ; l'ajustable RA ; le condensateur C1 ; les diodes LED (un méplat indique le sens) ; les condensateurs polarisés (la polarité est indiquée sur le boîtier) et les cosses à souder.

